

RAPPORT DE CONTRÔLE DE CUVE À MAZOUT SOUTERRAINE



Date d'inspection:
21.08.2026



Date du rapport:
21.08.2026



Date de réinspection:
21.08.2027



Base du contrôle:

Attestation de conformité pour le contrôle des réservoirs souterrains en Flandre – enquête limitée selon le VLAREM

LIEU DE L'INSPECTION

ID-label

Ref. client

Nom de rue Is. Meyskensstraat

Numéro 177

Boîte

Code postal 1780

Commune WEMMEL

Pays Belgique

CONCLUSION: LA CUVE DE STOCKAGE EST CONFORME.



L'installation de stockage est conforme aux dispositions légales. Le réservoir peut être rempli, complété et utilisé normalement. Une plaque de marquage verte (étiquette) a été apposée au point de remplissage.

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

DOSSIER DIGITAL

L'inspecteur: Peter, Maessen

Peter Maessen



ACEG VZW - #192

INFRACTIONS/REMARQUES

Aucune infraction constatée

Il est possible d'éviter la rouille sur/autour du couvercle du trou d'homme



La plaque d'identification du réservoir n'est pas présente / pas lisible

Rapport de mise en service manquant

Rapport d'inspection périodique préalable manquant

INSPECTION TECHNIQUE

Type de cuve souterraine: Cylindrique
Cuve non accessible: matériau: Acier (simple paroi)
Date d'installation: Existant (avant le 01/08/1995)
Numéro de cuve: - Contenu cuve: 7000 l
Type de compartimentage de la cuve: Classé chez un particulier et entreprise (moins de 5000 kg/6000 L)
Particulier classé et entreprise: catégorie: Item 1
Certificat précédent disponible?: Non
Date de réalisation du certificat précédent:
Présence de la plaque signalétique de la cuve de stockage (installation classée) : Non présent ou illisible

LISTES DE CONTRÔLES

LISTE DE CONTRÔLE DE LA CUVE DE STOCKAGE

Élément à inspecter	BON/PAS BON
État des parois (peinture, isolation, etc.)	BON
État général de la citerne	BON
Pollution visible	BON
Pollution organoleptique	BON

LISTE DE CONTRÔLE DU Puits DE SURVEILLANCE / TRAPPE D'ACCÈS

Élément à inspecter	BON/PAS BON
Pollution visible autour de la citerne	BON
État du regard de contrôle	BON
Étanchéité du regard de contrôle	BON

Élément à inspecter	BON/PAS BON
État du couvercle	BON

LISTE DE CONTRÔLE DES CONDUITES ET ACCESSOIRES

Élément à inspecter	BON/PAS BON
Raccordements (ventilation, remplissage)	BON
État des conduites (ventilation, remplissage)	BON
Débouché des conduites	BON
État de la conduite d'alimentation	BON
État de la conduite de retour	BON
Filtre à mazout	BON

LISTE DE CONTRÔLE DES MESURES DE NIVEAU

Élément à inspecter	BON/PAS BON
Pneumatique	BON

LISTE DE CONTRÔLE DU SYSTÈME ANTI-SURREMPLISSAGE

Élément à inspecter	BON/PAS BON
Sifflet	BON

LISTE DE CONTRÔLE DE DÉTECTION DE FUITES

Élément à inspecter	BON/PAS BON
Non présent	BON

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TESTS

Type de tests	Effectué?	BON/PAS BON
Prélèvement d'eau et de boues	Effectués	BON
Contrôle d'étanchéité	Effectués	BON
Mesure de potentiel	Effectués	BON

Valeur de la mesure ultrasonique au-dessus du niveau du liquide: -4,7 (dB-μV)

Valeur de la mesure ultrasonique en dessous du niveau du liquide: -3,1 (dB-μV)

Valeur mesure du potentiel -502,7 mV

IDENTIFICATION DES PARTIES

PROPRIÉTAIRE


Nom
Nom de rue Hoekstraat
Numéro 30
Boîte
Code postal 3078
Commune Meerbeek
Pays Belgique

CLIENT

Nom
Nom de rue
Numéro
Boîte
Code postal
Commune
Pays Belgique

NOTES


ANNEXES

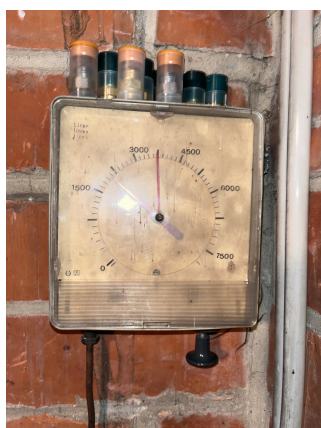

ANNEXES



ANNEXES

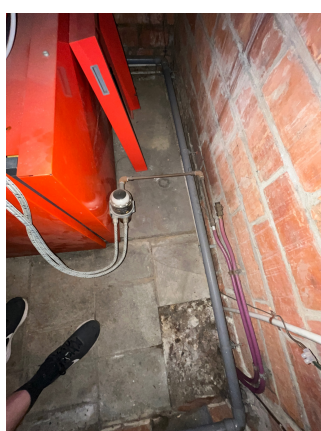

ANNEXES

